



REALISER CORRECTEMENT UN SAUT DE ZONE

1 - Zones classées NC > 0.4 Bq/cm²

Accès à la Zone = Protection minimal



Quitter la Zone = Respect du Saut de Zone

Objectif :

Se déshabiller de telles sortes de ne pas transférer la contamination sur votre tenue de base ou en dehors de la zone classée NC.

Etapes :

- 1- Ouvrir la sur-tenue (combinaison)
- 2- Prendre la combinaison par l'extérieur avec les gants vinyles
- 3- Enrouler la combinaison sur l'envers (sale sur sale)
- 4- Retirer complètement la combinaison en la passant par les pieds.
- 5- Retirer vos surbottes avec vos gants vinyles
- 6- Retourner vos gants sur l'envers pour les retirer

7- Vérifier l'absence de contamination sur la tenue de base via le MIP 10

Contrôler chaque zone en passant au plus proche possible de la sonde sans la toucher. Dans l'ordre suivant:

- 1- Gants,
- 2- Tête et casque,
- 3- Nuque,
- 4- Tenue,
- 5- Pieds
- 6- Gants

Si vous êtes contaminé :

- aux gants : Je les remplace par des gants neufs,
- à la tenue : Je mets une sur-tenue papier propre,
- aux chaussures : Je mets des surbottes propre,

8- Contrôler votre matériel également

- Si le matériel est contaminé : Décontamination simple
- Si la contamination persiste : je l'emballer et je le ramène au magasin



POUR UN BON CONTRÔLE
Comptez 1, 2, 3 à chaque zone de contrôle.

2 - Zones classées NC < 0.4 Bq/cm²

Exemple : câblage pont lourd, pose de chemin de câble, inspection de câbles...

Accès à la Zone

En plus de la Protection minimal + **Gant jaune MAPA**

Début de chantier

Détections de contamination à l'aide d'une Chiffonnette et d'un MIP 10

Sortie de chantier

Contrôle, avec MIP 10 : Gants, casque, visage, nuque, combinaison, chaussures, mains



POUR UN BON CONTRÔLE
Comptez 1, 2, 3 à chaque zone
de contrôle.

Sortie de zone contrôlée

Respect de l'ordre et les consignes de déshabillage pour ne pas risquer de se contaminer en se déshabillant.
(cf point 7 de la page précédente)